

MS Schippers

One-stop-shop for livestock farmers

MS Broilercoating Profi



EN Step-by-Step Plan for Applying MS Broiler Coating Profi.....	3
Preparation of the Barn.....	3
Application of the Coating.....	3
Storage.....	4
NL Stappenplan aanbrengen MS Broiler coating Profi.....	5
Vorbereiding stal.....	5
Aanbrengen coating.....	5
Bewaring.....	6
DE Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Auftragen der MS Broiler Coating Profi	7
Vorbereitung des Stalls.....	7
Auftragen der Beschichtung.....	7
Lagerung.....	8
FR Plan étape par étape pour appliquer le MS Broiler Coating Profi.....	9
Préparation de la ferme.....	9
Application du revêtement.....	9
Stockage.....	10
ES Aplicar MS Broiler Coating Profi paso por paso.....	11
Preparación de la nave.....	11
Aplicación del recubrimiento.....	11
Almacenamiento.....	12
IT Piano d'azione per l'applicazione di MS Broiler Coating Profi.....	13
Preparazione della stalla.....	13
Applicazione del rivestimento.....	13
Conservazione.....	14
DA Trin-for-trin-plan til påføring af MS Broiler Coating Profi.....	15
Forberedelse af stal.....	15
Påføring af coating.....	15
Opbevaring.....	16

Step-by-Step Plan for Applying MS Broiler Coating Profi

Preparation of the Barn

1. Large saw cuts (from 1.5 cm) in the concrete floor should be cut entirely with a diamond concrete saw to prevent further cracking.
2. Clean the surface by removing all dirt and grease from the floor.
3. During cleaning, spray out the joints and cracks entirely (to improve adhesion).
4. Blast the surface, possibly in collaboration with our partner *Straalbedrijf Arts* (www.artsstraalbedrijf.nl).
5. Make the floor dust-free using a leaf blower to remove dust and blasting particles.
6. Large holes and gaps up to a maximum of 1 cm above the edge of the floor surface should be filled with Soudal PUR.
7. Ensure the floor temperature in all parts of the barn is at least +15°C.
 - A. The floor must be completely dry.
 - B. The warmer the floor, the better the coating will cure, which enhances its strength.
 - C. Remove any puddles in time and let the floor dry for at least one day.
8. Heat the barn 24–48 hours beforehand. Avoid heating on the same day to prevent condensation on the epoxy coating.
9. Measure the floor temperature with an infrared thermometer.
10. Check the moisture level of the floor using a moisture meter (with two pins).
 - A. <10% moisture is acceptable for coating.
11. Measure the dew point using a dew point meter.
 - A. This measures contact temperature, humidity, and air temperature.
 - B. The floor temperature must be 3°C above the dew point to avoid condensation.

Application of the Coating

1. Mark the mixing area with protective or construction foil.
2. Wear nitrile gloves, safety glasses, and possibly a gas mask when mixing the products.
3. Ensure clothing does not absorb any components to prevent potential chemical burns.
4. Open can 6309844 MS Broiler Coating Profi A, 16 kg (component A) and 6309845 MS Broiler Coating Profi B, 9 kg (component B).
5. Mix component A for 1–2 minutes until lumps are gone.
6. Mix component B for 1–2 minutes until lumps are gone.
7. Add component B to component A and mix for 1–2 minutes.
8. Add the filler (Max Level Filler, 25 kg bag) to the combined components A & B and mix for 1–2 minutes until lumps are gone.
9. First, apply the coating to the walls or vertical surfaces at least 30 cm high.
10. Pour the coating gradually against the wall and spread it using an epoxy paint roller.
11. Gradually pour the coating over the floor surface. Do not leave any coating in the can.

12. Distribute the coating evenly with a floor squeegee:
 - A. New surface: 1.15 kg/m² (include walls in the calculation).
 - B. Lightly worn: 1.35 kg/m² (include walls in the calculation).
 - C. Heavily worn: 1.5 kg/m² (include walls in the calculation).
13. Evenly distribute the coating with a floor squeegee.
14. Roll the coating with a paint roller on a pole to prevent air bubbles. Wear spiked shoes to walk on the coating without damaging it.
15. Load-bearing after 24 hours.
16. Mechanically loadable after 48 hours.
17. Fully chemically cured after 7 days.

After Use

- Dispose of the tool or clean it with water.
- Allow unused products to harden in the can and take them to a collection point for chemical disposal.

Storage

- Shelf life: 12 months (in sealed and original packaging).
- Store in a dry place at a temperature between 15-25°C. Ensure a stable temperature.
- Keep in a dark, frost-free environment.

Stappenplan aanbrengen MS Broiler coating Profi

Vorbereiding stal

1. Grote zaagsneden (vanaf 1,5 cm) in de betonvloer in zijn geheel inzagen met een diamant betonzaag. Zodat deze niet verder in kunnen scheuren.
2. Reinig de ondergrond door alle vervuiling en vetten van de vloer te verwijderen.
3. Bij reiniging van de stal de voegen en kieren in zijn geheel uitspuiten (om betere hechting te krijgen).
4. Stralen van ondergrond. Eventueel i.s.m. onze partner Straalbedrijf Arts (www.artsstraalbedrijf.nl)
5. Maak de vloer stofvrij door met een bladblazer de stof en straling balletjes te verwijderen.
6. Grote gaten en kieren tot maximaal 1 cm boven de rand van het vloeroppervlak opvullen met Soudal pur.
7. De vloertemperatuur dient op alle plaatsen in de stal +15 graden te zijn.
 - a. De vloer dient helemaal droog te zijn.
 - b. Hoe warmer de vloer, des te beter de coating uithard. Dit komt de sterkte van de coating ten goede.
 - c. Mogelijk aanwezige plassen tijdig verwijderen en laat dit minstens een dag drogen.
8. Warm de stal 24 a 48 uur voorafgaand op. Niet de dag zelf nog i.v.m. mogelijke condens op epoxy coating.
9. Meet de vloertemperatuur met een infrarood thermometer.
10. Meet de vochtigheid van de vloer middels een vochtigheidsmeter (2 pinnetjes).
 - a. <10% vocht is akkoord om te coaten.
11. Meet de dauw middels een dauwpuntmeter.
 - a. Je meet hiermee de contacttemperatuur, luchtvochtigheid en luchttemperatuur.
 - b. Vloertemperatuur dient 3 graden boven het dauwpunt te zijn. Om condens te vermijden.

Aanbrengen coating

1. Mengzone afbakenen met afdek- of bouwfolie.
2. Gebruik nitrile handschoenen, een veiligheidsbril en eventueel een gasmasker bij het mixen van de producten.
3. Zorg ervoor dat uw kleding geen component op kan nemen om eventuele brandwonden te voorkomen.
4. Open blik 6309844 MS Broilercoating Profi A, 16 kg (component a) en 6309845 MS Broilercoating Profi B, 9 kg (component b).
5. Mix component A 1 a 2 minuten. Mix tot de 'brokken' uit de coating zijn.
6. Mix component B 1 a 2 minuten. Mix tot de 'brokken' uit de coating zijn.
7. Voeg component B bij component A en mix dit 1 a 2 minuten.
8. Voeg bij component A & B de vulstof (Max level filler, bag 25 kg) toe en mix dit 1 a 2 minuten tot de brokken weg zijn.
9. Breng eerst coating aan de wand of opstaande muur. Minimaal 30 cm hoog.

10. Giet de coating geleidelijk tegen de muur aan en verdeel dit middels een epoxy verf roller.
11. Blik wordt geleidelijk leeggegoten over het te coaten vloeroppervlak. Laat geen coating in het blik achter.
12. Coating geleidelijk verdelen middels een vloertrekker.
 - a. Nieuwe ondergrond - 1,15 kg per m². Tel ook de wand mee.
 - b. Licht versleten - 1,35 kg met m². Tel ook de wand mee
 - c. Zwaar versleten - 1,5 kg met m². Tel ook de wand mee.
13. Verdeel de coating evenredig met een vloertrekker.
14. Rol de coating na met een verfroller op een steel zodat luchtballen voorkomen worden.
Gebruik hier spijkerschoenen voor zodat u over de coating kunt lopen zonder dat dit schade brengt aan de coating.
15. Belastbaar na 24 uur.
16. Mechanisch belastbaar na 48 uur.
17. Volledig chemisch uitgehard na 7 dagen.

Na gebruik

- Het gereedschap wegwerpen of schoonmaken met water.
- Niet gebruikt product laten uitharden in het blik en naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval brengen.

Bewaring

- 12 maanden houdbaar in een gesloten originele verpakking.
- Best droog te bewaren bij een temperatuur tussen de 15-25°C. Zorg voor een stabiele temperatuur.
- Donker en vorstvrij bewaren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Auftragen der MS Broiler Coating Profi

Vorbereitung des Stalls

1. Große Sägeschnitte (ab 1,5 cm) in den Betonboden vollständig mit einer Diamantbetonsäge schneiden, damit sie nicht weiter einreißen.
2. Reinigen Sie den Untergrund, indem Sie alle Verschmutzungen und Fette von der Bodenfläche entfernen.
3. Spülen Sie beim Reinigen des Stalls Fugen und Ritzen vollständig aus, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
4. Sandstrahlen Sie den Untergrund
5. Entfernen Sie Staub vom Boden mit einem Laubbläser, einschließlich der Strahlmittelreste.
6. Große Löcher und Spalten bis maximal 1 cm über der Randfläche des Bodens mit Soudal PUR auffüllen.
7. Die Bodentemperatur muss an allen Stellen im Stall mindestens +15 °C betragen.
 - A. Der Boden muss vollständig trocken sein.
 - B. Je wärmer der Boden, desto besser härtet die Beschichtung aus, was deren Festigkeit erhöht.
 - C. Eventuelle Pfützen rechtzeitig entfernen und den Boden mindestens einen Tag trocknen lassen.
8. Heizen Sie den Stall 24 bis 48 Stunden vor dem Auftragen der Beschichtung auf. Vermeiden Sie das Aufheizen am selben Tag, um Kondensation auf der Epoxidbeschichtung zu vermeiden.
9. Messen Sie die Bodentemperatur mit einem Infrarotthermometer.
10. Prüfen Sie die Bodenfeuchtigkeit mit einem Feuchtigkeitsmesser.
 - A. Ein Feuchtigkeitsgehalt <10 % ist ideal für die Beschichtung.
11. Messen Sie den Taupunkt mit einem Taupunktmessgerät:
 - A. Ermitteln Sie Kontakttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur.
 - B. Die Bodentemperatur sollte mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen, um eine Kondensation zu vermeiden.

Auftragen der Beschichtung

1. Begrenzen Sie den Mischbereich mit Abdeck- oder Baufolie.
2. Tragen Sie Nitrilhandschuhe, eine Schutzbrille und ggf. eine Atemschutzmaske beim Mischen der Produkte.
3. Vermeiden Sie, dass Ihre Kleidung Chemikalien aufnimmt, um mögliche Verätzungen zu verhindern.
4. Öffnen Sie die Gebinde: 6309844 MS Broiler Coating Profi A, 16 kg (Komponente A) und 6309845 MS Broiler Coating Profi B, 9 kg (Komponente B).
5. Mischen Sie Komponente A 1-2 Minuten, bis die Klumpen entfernt sind.
6. Mischen Sie Komponente B ebenfalls 1-2 Minuten, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind.

7. Fügen Sie Komponente B zu Komponente A hinzu und mischen Sie sie 1-2 Minuten.
8. Geben Sie die Füllmasse (Max Level Filler, Sack 25 kg) zu den Komponenten A & B hinzu und mischen Sie 1-2 Minuten, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind.
9. Tragen Sie zuerst die Beschichtung auf Wände oder abstehende Kanten auf (mindestens 30 cm hoch).
10. Gießen Sie die Beschichtung gleichmäßig gegen die Wand und verteilen Sie diese mit einer Farbrolle.
11. Der Eimer wird nach und nach über die zu beschichtende Bodenfläche entleert. Es verbleibt keine Beschichtung in der Verpackung.
12. Die Beschichtung mit einem Abzieher allmählich verteilen.
 - A. Neuer Untergrund: 1,15 kg/m² (inkl. Wände).
 - B. Leicht abgenutzt: 1,35 kg/m² (inkl. Wände).
 - C. Stark abgenutzt: 1,5 kg/m² (inkl. Wände).
13. Verteilen Sie die Beschichtung gleichmäßig mit einem Abzieher.
14. Rollen Sie die Beschichtung mit einem Entlüftungsroller auf einem Stiel nach, um Luftblasen zu vermeiden. Verwenden Sie dafür Nagelschuhe, um über die Beschichtung zu laufen, ohne diese zu beschädigen.
15. Die Fläche ist nach 24 Stunden belastbar.
16. Mechanisch belastbar nach 48 Stunden.
17. Chemisch vollständig ausgehärtet nach 7 Tagen.

Nach Gebrauch

- Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser oder entsorgen Sie sie..
- Nicht verbrauchte Produkte im Gebinde aushärten lassen und zu einer Sammelstelle für Sondermüll bringen.

Lagerung

- 12 Monate haltbar in der ungeöffneten Originalverpackung.
- Trocken bei stabiler Temperatur von 15–25 °C lagern.
- Dunkel und frostfrei aufbewahren.

Plan étape par étape pour appliquer le MS Broiler Coating Profi

Préparation de la ferme

1. Les grandes découpes (à partir de 1,5 cm) dans le sol en béton doivent être entièrement réalisées avec une scie diamant pour béton, afin d'éviter toute fissuration supplémentaire.
2. Nettoyez la surface en retirant toutes les saletés et graisses du sol.
3. Pendant le nettoyage, pulvérisez entièrement les joints et fissures pour améliorer l'adhérence.
4. Poncer la surface en collaboration avec un professionnel ou un disque à poncer.
5. Rendez le sol exempt de poussière à l'aide d'un souffleur pour éliminer la poussière et les particules de ponçage.
6. Les grands trous et fissures jusqu'à un maximum de 1 cm au-dessus du bord de la surface du sol doivent être comblés avec du Soudal PUR.
7. Assurez-vous que la température du sol soit d'au moins +15°C dans toutes les parties de la ferme :
 - A. Le sol doit être complètement sec.
 - B. Plus le sol est chaud, mieux le revêtement durci, ce qui augmentera sa solidité.
 - C. Enlevez les flaques présentes à temps et laissez sécher au moins une journée.
8. Chauffez la ferme 24 à 48 heures à l'avance. Évitez de chauffer le jour même pour prévenir la condensation sur le revêtement époxy.
9. Mesurez la température du sol avec un thermomètre infrarouge.
10. Mesurez l'humidité du sol à l'aide d'un hygromètre (avec deux broches) :
 - a. Une humidité inférieure à 10 % est acceptable pour l'application du revêtement.
10. Mesurez le point de rosée avec un hygromètre spécifique :
 - a. Cela permet de mesurer la température de contact, l'humidité de l'air et la température ambiante.
 - b. La température du sol doit être 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter la condensation.

Application du revêtement

1. Délimitez la zone de mélange avec une bâche ou un film de construction.
2. Portez des gants en nitrile, des lunettes de sécurité et éventuellement un masque à gaz lors du mélange des produits.
3. Assurez-vous que vos vêtements ne puissent pas absorber de composants pour éviter des brûlures chimiques.
4. Ouvrez les contenants : 6309844 MS Broiler Coating Profi A, 16 kg (composant A) et 6309845 MS Broiler Coating Profi B, 9 kg (composant B).
5. Mélangez le composant A pendant 1-2 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux.
6. Mélangez le composant B pendant 1-2 minutes également, jusqu'à homogénéité.
7. Ajoutez le composant B au composant A et mélangez pendant 1-2 minutes.
8. Ajoutez au mélange A & B le charge (Max Level Filler, sac de 25 kg) et mélangez pendant 1-2 minutes jusqu'à l'absence de grumeaux.

9. Appliquez d'abord le revêtement sur les murs ou les bords verticaux (minimum 30 cm de hauteur).
10. Versez le revêtement contre le mur et étalez-le avec un rouleau à peinture pour époxy.
11. Le bidon est progressivement vidé sur la surface du sol à traiter. Ne pas laisser de produit dans le bidon..
12. Répartir progressivement le produit à l'aide d'une raclette.
 - a. Surface neuve : 1,15 kg/m² (y compris les murs).
 - b. Surface légèrement usée : 1,35 kg/m² (y compris les murs).
 - c. Surface très usée : 1,5 kg/m² (y compris les murs).
13. Répartissez uniformément le revêtement avec une raclette.
14. Roulez le revêtement avec un rouleau à peinture sur un manche pour éviter les bulles d'air. Portez des chaussures à clous pour marcher sur le revêtement sans l'endommager.
15. La surface est utilisable après 24 heures.
16. Résistance mécanique après 48 heures.
17. Durcissement chimique complet après 7 jours.

Après utilisation

- Nettoyez ou jetez les outils avec de l'eau.
- Laissez durcir le produit inutilisé dans le contenant et apportez-le à un point de collecte pour déchets chimiques.

Stockage

- Conservation 12 mois dans son emballage d'origine fermé.
- À conserver au sec entre 15-25 °C avec une température stable.
- À l'abri de la lumière et du gel.

Aplicar MS Broiler Coating Profi paso por paso

Preparación de la nave

1. Los cortes grandes (a partir de 1,5 cm) en el suelo de hormigón deben realizarse completamente con una sierra de diamante para hormigón, para evitar que se agrieten más.
2. Limpiar la superficie eliminando toda la suciedad y grasa del suelo.
3. Durante la limpieza de la nave, lavar en detalle las juntas y grietas para mejorar la adhesión.
4. Preparar la superficie, si es necesario en colaboración con una empresa especializada en preparación de suelos, con chorro de arena o con disco de diamante.
5. Elimine el polvo del suelo con un soplador de hojas y retire las partículas de abrasivo del proceso anterior.
6. Los agujeros y grietas grandes de hasta un máximo de 1 cm por encima del borde de la superficie del suelo deben rellenarse con Soudal PUR.
7. La temperatura del suelo debe ser de al menos +15°C en todas las áreas de la nave.
 - A. Asegúrese de que el suelo esté completamente seco.
 - B. Cuanto más cálido esté el suelo, mejor se endurecerá la capa, lo que aumentará su resistencia.
 - C. En caso de presencia de charcos, eliminarlos a tiempo y dejar secar hasta que esté completamente seco.
8. Calentar el establo entre 24 y 48 horas antes de aplicar la capa. Evitar hacerlo el mismo día para prevenir condensación en el recubrimiento epóxico.
9. Medir la temperatura del suelo con un termómetro infrarrojo.
10. Verificar la humedad del suelo con un medidor de humedad (de dos pines).
 - a. <10% de humedad es aceptable para el recubrimiento.
10. Verificar el punto de condensación con un medidor correspondiente.
 - a. Se utiliza para medir la temperatura de contacto, la humedad y la temperatura del aire.
 - b. La temperatura del suelo debe estar 3 grados por encima del punto de condensación. Así previenes condensación.

Aplicación del recubrimiento

1. Proteger la zona de mezcla con cartón, film protector o plástico para la construcción.
2. Usar guantes de nitrilo, gafas de seguridad y, si es necesario, una máscara de gas al mezclar los productos.
3. Asegurar que su ropa no absorba ningún componente para evitar quemaduras químicas.
4. Abra el recipiente del componente A (MS Broilercoating Profi A, 16 kg) y del componente B (MS Broilercoating Profi B, 9 kg).
5. Mezclar el componente A durante 1-2 minutos hasta eliminar los grumos y que el líquido sea homogéneo.
6. Mezclar el componente B durante 1-2 minutos hasta eliminar los grumos y que el líquido sea homogéneo.
7. Añadir el componente B al componente A y mezclar durante 1-2 minutos.

8. Agregar el relleno (Max level filler, bolsa de 25 kg) a la mezcla de los componentes A y B, y mezclar de nuevo durante 1-2 minutos hasta que los grumos desaparezcan y que sea homogéneo.
9. Aplicar primero el recubrimiento en la pared o zócalo, al menos 30 cm de altura.
10. Verter el recubrimiento gradualmente sobre la pared y distribuir con un rodillo de pintura para epoxi.
11. Verter el contenido del recipiente sobre el suelo de manera uniforme. No dejar recubrimiento en el recipiente.
12. Extender el recubrimiento con una espátula o secador de goma.
 - A. Suelo nuevo: 1,15 kg/m² (incluyendo la pared).
 - B. Suelo ligeramente desgastado: 1,35 kg/m² (incluyendo la pared).
 - C. Suelo muy desgastado: 1,5 kg/m² (incluyendo la pared).
13. Distribuir uniformemente el recubrimiento con una espátula o secador de goma.
14. Pasar un rodillo de pintura para eliminar burbujas de aire. Usar calzado con clavos para caminar sobre el recubrimiento sin dañarlo.
15. El recubrimiento será transitable después de 24 horas.
16. Resistencia mecánica después de 48 horas.
17. Endurecimiento químico completo después de 7 días.

Después del uso

- Desechar o limpiar las herramientas con agua.
- Dejar endurecer el producto no utilizado en el recipiente y llevarlo a un punto de recogida de residuos químicos.

Almacenamiento

- Caducidad mínima 12 meses en su envase original cerrado.
- Guardar en un lugar seco, a una temperatura entre 15-25°C, con una temperatura estable.
- Mantenerse en un lugar oscuro y libre de heladas.

Piano d'azione per l'applicazione di MS Broiler Coating Profi

Preparazione della stalla

1. I grandi tagli (a partire da 1,5 cm) nel pavimento in cemento devono essere interamente eseguiti con una sega diamantata per cemento, in modo che non si formino ulteriori crepe.
2. Pulire la superficie rimuovendo tutto lo sporco e il grasso dal pavimento.
3. Durante la pulizia della stalla, pulire completamente le fughe e le crepe per migliorare l'adesione.
4. Levigare il pavimento
5. Rimuovere la polvere dal pavimento
6. I grandi fori e le fessure fino a un massimo di 1 cm sopra il bordo della superficie del pavimento devono essere riempiti con Soudal PUR.
7. La temperatura del pavimento deve essere almeno +15°C in tutta la stalla.
 - A. Assicurarsi che il pavimento sia completamente asciutto.
 - B. Più caldo è il pavimento, migliore sarà l'indurimento del rivestimento, garantendo maggiore resistenza.
 - C. Rimuovere eventuali pozze d'acqua e lasciare asciugare per almeno un giorno.
8. Riscaldare la stalla 24-48 ore prima dell'applicazione del rivestimento. Evitare di riscaldare il giorno stesso per prevenire condensa sul rivestimento epossidico.
9. Misurare la temperatura del pavimento con un termometro a infrarossi.
10. Misurare l'umidità del pavimento con un misuratore di umidità (a due punte).
 - A. <10% di umidità è accettabile per il rivestimento.
11. Misurare il punto di rugiada con un misuratore apposito.
 - A. Si usa per misurare la temperatura di contatto, l'umidità e la temperatura dell'aria.
 - B. La temperatura del pavimento deve essere di 3 gradi superiore al punto di rugiada. Per evitare la condensa.

Applicazione del rivestimento

1. Delimitare un'area per la miscelazione mettendo a terra un telo di plastica.
2. Indossare guanti in nitrile, occhiali di sicurezza e, se necessario, una maschera per gas durante la miscelazione dei prodotti.
3. Assicurarsi che i vestiti non assorbano componenti chimici per evitare ustioni.
4. Aprire il componente A (MS Broilercoating Profi A, 16 kg) e il componente B (MS Broilercoating Profi B, 9 kg).
5. Mescolare il componente A per 1-2 minuti fino a eliminare i grumi.
6. Mescolare il componente B per 1-2 minuti fino a eliminare i grumi.
7. Aggiungere il componente B al componente A e mescolare per 1-2 minuti.
8. Aggiungere il riempitivo (Max level filler, sacco da 25 kg) alla miscela dei componenti A e B e mescolare per 1-2 minuti fino a eliminare i grumi.
9. Applicare prima il rivestimento sulle pareti o sul battiscopa, per un'altezza minima di 30 cm.
10. Versare gradualmente il rivestimento contro il muro e distribuirlo con un rullo per vernici epossidiche.

11. Versare il contenuto del contenitore in modo uniforme sul pavimento. Non lasciare residui nel contenitore.
12. Stendere il rivestimento con una spatola.
 - A. Pavimento nuovo: 1,15 kg/m² (incluso le pareti).
 - B. Pavimento leggermente usurato: 1,35 kg/m² (incluso le pareti).
 - C. Pavimento molto usurato: 1,5 kg/m² (incluso le pareti).
13. Distribuire uniformemente il rivestimento con una spatola.
14. Passare un rullo frangibolle per eliminare le bolle d'aria. Indossare scarpe con chiodi per camminare sul rivestimento senza danneggiarlo.
15. Il rivestimento sarà calpestabile dopo 24 ore.
16. Resistenza meccanica completa dopo 48 ore.
17. Indurimento chimico completo dopo 7 giorni.

Dopo l'uso

- Pulire gli attrezzi con acqua o smaltirli nei rifiuti.
- Lasciare indurire il prodotto non utilizzato nel contenitore e portarlo a un centro di raccolta per rifiuti chimici.

Conservazione

- Conservabile per 12 mesi nella confezione originale chiusa.
- Conservare in luogo asciutto, a una temperatura tra 15-25°C, con temperatura stabile.
- Conservare in un luogo buio e privo di gelo.

Trin-for-trin-plan til påføring af MS Broiler Coating Profi

Forberedelse af stal

1. Store savsnit (fra 1,5 cm) i betongulvet skal skæres helt igennem med en diamantbetonsav, så de ikke revner yderligere.
2. Rens underlaget ved at fjerne al snavs og fedt fra gulvet.
3. Ved rengøring af stalde sprøjtes fuger og sprækker grundigt for at opnå bedre vedhæftning.
4. Sandblæsning af underlaget, eventuelt i samarbejde med vores partner Straalbedrijf Arts (www.artsstraalbedrijf.nl).
5. Fjern støv fra gulvet ved hjælp af en løvblæser, så støv og smuds fjernes.
6. Store huller og sprækker op til maksimalt 1 cm over kanten af gulvoverfladen skal fyldes med Soudal PUR.
7. Gulvtemperaturen skal være mindst +15 grader i hele stalden.
 - A. Gulvet skal være helt tørt.
 - B. Jo varmere gulvet er, desto bedre hærder belægningen, hvilket forbedrer dens styrke.
 - C. Fjern eventuelle pytter i tide, og lad gulvet tørre i mindst en dag.
8. Opvarm stalden 24 til 48 timer forinden, ikke på samme dag, for at undgå kondens på epoxybelægningen.
9. Mål gulvtemperaturen med et infrarødt termometer.
10. Mål gulvets fugtighed med en fugtmåler (2 stifter).
 - A. <10 % fugt er acceptabelt for belægning.
11. Mål dugpunktet med en dugpunktmåler.
 - A. Dette måler kontaktens temperatur, luftfugtighed og lufttemperatur.
 - B. Gulvtemperaturen skal være 3 grader over dugpunktet for at undgå kondens.

Påføring af coating

1. Afgræns blandingområdet med afdækningsfolie eller byggefilt.
2. Brug nitrilhandsker, sikkerhedsbriller og eventuelt en gasmaske ved blanding af produkterne.
3. Sørg for, at dit tøj ikke absorberer nogen komponenter, for at undgå kemiske forbrændinger.
4. Åbn spandene: 6309844 MS Broiler Coating Profi A, 16 kg (komponent A) og 6309845 MS Broiler Coating Profi B, 9 kg (komponent B).
5. Bland komponent A i 1-2 minutter, indtil alle klumper er opløst.
6. Bland komponent B i 1-2 minutter, indtil alle klumper er opløst.
7. Hæld komponent B i komponent A, og bland det i 1-2 minutter.
8. Tilsæt fyldstof (Max Level Filler, pose 25 kg) til komponent A og B, og bland det i 1-2 minutter, indtil klumperne er væk.
9. Påfør først belægningen på væggen eller de lodrette overflader, mindst 30 cm højt.
10. Hæld belægningen langsomt mod væggen og fordel det med en epoxy malerrulle.
11. Tøm spanden gradvist over gulvet, der skal belægges. Lad ikke belægningen blive i spanden.
12. Fordel belægningen jævnt med en gulvtrækker:

- A. Nyt underlag: 1,15 kg pr. m² (inkl. væg).
- B. Let slidt: 1,35 kg pr. m² (inkl. væg).
- C. Meget slidt: 1,5 kg pr. m² (inkl. væg).

- 13. Fordel belægningen ensartet med gulvtrækkeren.
- 14. Efterrul belægningen med en malerrulle på en stang for at undgå luftbobler. Brug sømsko for at gå på belægningen uden at beskadige den.
- 15. Belægningen er belastbar efter 24 timer.
- 16. Mekanisk belastbar efter 48 timer.
- 17. Fuld kemisk hærdning opnås efter 7 dage.

Efter brug

- Bortskaf eller rengør værktøjet med vand.
- Lad ubrugte produkter hærde i spanden, og aflever dem på et indsamlingssted for farligt affald.

Opbevaring

- Holdbar i 12 måneder i en lukket originalemballage.
- Opbevares tørt ved en temperatur mellem 15-25°C. Sørg for en stabil temperatur.
- Opbevares mørkt og frostfrit.