



One-stop-shop for livestock farmers

MS Broilercoating Basic



EN.....	3
Step-by-step plan for applying MS Broiler coating Basic.....	3
Preparation of the stable.....	3
Application of the Coating.....	3
Storage.....	4
NL.....	5
Stappenplan aanbrengen MS Broiler coating Basic.....	5
Vorbereiding stal.....	5
Aanbrengen coating.....	5
Bewaring.....	6
DE.....	7
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von MS Broiler Coating Basic.....	7
Vorbereitung des Stalls.....	7
Auftragen der Beschichtung.....	7
Lagerung.....	8
FR.....	9
Plan étape par étape pour l'application du revêtement MS Broiler Basic.....	9
Préparation de l'écurie.....	9
Application du revêtement.....	9
Stockage.....	10
ES.....	11
Plan paso a paso para la aplicación del recubrimiento MS Broiler Basic.....	11
Preparación del establo.....	11
Aplicación del recubrimiento.....	11
Almacenamiento.....	12
IT.....	13
Piano passo passo per l'applicazione del rivestimento MS Broiler Basic.....	13
Preparazione della stalla.....	13
Applicazione del rivestimento.....	13
Conservazione.....	14
DK.....	15
Trin-for-trin plan for påføring af MS Broiler coating Basic.....	15
Forberedelse af stal.....	15
Påføring af coating.....	15
Opbevaring.....	16

© Copyright 2025

No part of this publication may be reproduced and/or published by means of print, photocopy, microfilm, audio tape, electronically or by any other means without the prior written permission of Schippers Europe b.v.

Step-by-step plan for applying MS Broiler coating Basic

Preparation of the stable

1. Cut large cuts (from 1.5 cm) in the concrete floor in their entirety with a diamond concrete saw. So that they cannot crack further.
2. Clean the surface by removing all dirt and grease from the floor.
3. When cleaning the barn, hose out the joints and cracks in their entirety (to get better adhesion).
4. Blasting of substrate. Possibly in collaboration with our partner Straalbedrijf Arts (www.artsstraalbedrijf.nl)
5. Make the floor dust-free by using a leaf blower to remove dust and radiation balls.
6. Fill large holes and cracks up to a maximum of 1 cm above the edge of the floor surface with Soudal pur or MS Gel Repair floor repair.
7. The floor temperature should be +15 degrees at all places in the barn.
 - a. The floor must be completely dry.
 - b. The warmer the floor, the better the coating hardens. This increases the strength of the coating for good.
 - c. Remove any puddles that may be present in good time and allow them to dry for at least a day.
8. Warm up the stable 24 to 48 hours in advance. Not on the day itself because of possible condensation on the epoxy coating.
9. Measure the floor temperature with an infrared thermometer.
10. Measure the humidity of the floor using a humidity meter (2 pins).
 - a. <10% moisture is okay to coat.
11. Measure the dew using a dew point meter.
 - a. You use this to measure the contact temperature, humidity and air temperature.
 - b. Floor temperature should be 3 degrees above the dew point. To prevent condensation to avoid.

Application of the Coating

1. Mark off the mixing zone with cover or construction foil.
2. Wear nitrile gloves, safety glasses and possibly a gas mask when mixing of the products.
3. Make sure your clothing cannot absorb any component to prevent possible burns.
4. Open tin 6309847 MS Broilercoating Basic A, 20 kg (component a) and 6309848 MS Broilercoating Basic B (component b).
5. Pour the B component into the A component can. Mix the A component with the B component for at least 2 minutes until a homogeneous mixture is obtained. This is done with a slow-turning drill with mixer.

6. First apply coating to the wall or upright wall. At least 30 cm high.
7. Gradually spread the mixture over the surface with an epoxy paint roller, brush or trowel
8. The 6309849 MS Broilercoating Basic, 60 kg can be processed up to 25 - 30 minutes after mixing at a temperature between 15 - 25°C.
9. The consumption for a floor is on average 0.80 kg/m², depending on the substrate
10. After application, discard the tool or clean it with water.
11. Allow unused product to harden in the tin and take to a collection point for small chemical waste.
12. *The drying time of the coating depends on the relative humidity and the temperature. At a relative humidity of 65% and a temperature of 20°C the following standards apply.*
13. Taxable after 24 hours.
14. Mechanically loadable after 48 hours.
15. Fully chemically cured after 7 days.

After Use

- Dispose of the tool or clean it with water.
- Allow unused products to harden in the can and take them to a collection point for chemical disposal.

Storage

- Shelf life: 12 months (in sealed and original packaging).
- Store in a dry place at a temperature between 15-25°C. Ensure a stable temperature.
- Keep in a dark, frost-free environment.

Stappenplan aanbrengen MS Broiler coating Basic

Vorbereiding stal

1. Grote zaagsneden (vanaf 1,5 cm) in de betonvloer in zijn geheel inzagen met een diamant betonzaag. Zodat deze niet verder in kunnen scheuren.
2. Reinig de ondergrond door alle vervuiling en vetten van de vloer te verwijderen.
3. Bij reiniging van de stal de voegen en kieren in zijn geheel uitspuiten (om betere hechting te krijgen).
4. Stralen van ondergrond. Eventueel i.s.m. onze partner Straalbedrijf Arts (www.artsstraalbedrijf.nl)
5. Maak de vloer stofvrij door met een bladblazer de stof en straling balletjes te verwijderen.
6. Grote gaten en kieren tot maximaal 1 cm boven de rand van het vloeroppervlak opvullen met Soudal pur of MS Gel Repair vloerreparatie.
7. De vloertemperatuur dient op alle plaatsen in de stal +15 graden te zijn.
 - a. De vloer dient helemaal droog te zijn.
 - b. Hoe warmer de vloer, des te beter de coating uithard. Dit komt de sterkte van de coating ten goede.
 - c. Mogelijk aanwezige plassen tijdig verwijderen en laat dit minstens een dag drogen.
8. Warm de stal 24 a 48 uur voorafgaand op. Niet de dag zelf nog i.v.m. mogelijke condens op epoxy coating.
9. Meet de vloertemperatuur met een infrarood thermometer.
10. Meet de vochtigheid van de vloer middels een vochtigheidsmeter (2 pinnetjes).
 - a. <10% vocht is akkoord om te coaten.
11. Meet de douw middels een douwpuntmeter.
 - a. Je meet hiermee de contacttemperatuur, luchtvochtigheid en luchttemperatuur.
 - b. Vloertemperatuur dient 3 graden boven het douwpunt te zijn. Om condens te vermijden.

Aanbrengen coating

1. Mengzone afbakenen met afdek- of bouwfolie.
2. Gebruik nitrile handschoenen, een veiligheidsbril en eventueel een gasmasker bij het mixen van de producten.
3. Zorg ervoor dat uw kleding geen component op kan nemen om eventuele brandwonden te voorkomen.
4. Open blik 6309847 MS Broilercoating Basic A, 20 kg (component a) en 6309848 MS Broilercoating Basic B (component b).
5. Giet het B-component in het blik van het A-component. Meng minimaal 2 minuten het A-component met het B-component tot een homogeen mengsel. Dit doet u met een langzaam draaiende boormachine met mixer.
6. Breng eerst coating aan de wand of opstaande muur. Minimaal 30 cm hoog.
7. Verdeel het mengsel geleidelijk met een epoxy verfroller, kwast of spaan over het oppervlak
8. De 6309849 MS Broilercoating Basic, 60 kg is tot 25 - 30 minuten na het mengen te

verwerken bij een temperatuur tussen de 15 - 25°C.

9. Het verbruik voor een vloer is gemiddeld 0,80 kg/m², afhankelijk van de ondergrond
10. Na applicatie het gereedschap wegwerpen of schoonmaken met water.
11. Niet gebruikt product laten uitharden in het blik en naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval brengen.
12. *De droogtijd van de coating is afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur. Bij een Relatieve luchtvochtigheid van 65% en een temperatuur van 20°C gelden de onderstaande normen.*
13. Belastbaar na 24 uur.
14. Mechanisch belastbaar na 48 uur.
15. Volledig chemisch uitgehard na 7 dagen.

Na gebruik

- Het gereedschap wegwerpen of schoonmaken met water.
- Niet gebruikt product laten uitharden in het blik en naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval brengen.

Bewaring

- 12 maanden houdbaar in een gesloten originele verpakking.
- Best droog te bewaren bij een temperatuur tussen de 15-25°C. Zorg voor een stabiele temperatuur.
- Donker en vorstvrij bewaren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von MS Broiler Coating Basic

Vorbereitung des Stalls

1. Schneiden Sie mit einer Diamantbetonsäge große Schnitte (ab 1,5 cm) in den Betonboden in seiner Gesamtheit. So können sie nicht weiter reißen.
2. Reinigen Sie die Oberfläche, indem Sie allen Schmutz und Fett vom Boden entfernen.
3. Bei der Reinigung des Stalls sollten Sie die Fugen und Risse vollständig ausspritzen (um eine bessere Haftung zu erreichen).
4. Strahlen des Untergrunds. Möglicherweise in Zusammenarbeit mit unserem Partner Straalbedrijf Arts (www.artsstraalbedrijf.nl)
5. Entfernen Sie mit einem Laubbläser Staub und Strahlungsbälle vom Boden.
6. Füllen Sie große Löcher und Risse bis maximal 1 cm über der Kante der Bodenfläche mit Bodenreparatur mit Soudal Pur oder MS Gel Repair.
7. Die Bodentemperatur sollte an allen Stellen des Stalls +15 Grad betragen.
 - a. Der Boden muss vollständig trocken sein.
 - b. Je wärmer der Boden, desto besser härtet die Beschichtung aus. Dies erhöht die Festigkeit der Beschichtung für immer.
 - c. Eventuell vorhandene Pfützen rechtzeitig beseitigen und mindestens einen Tag trocknen lassen.
8. Wärmen Sie den Stall 24 bis 48 Stunden im Voraus auf. Nicht am Tag selbst, da sich sonst Kondensation auf der Epoxidbeschichtung bilden kann.
9. Messen Sie die Bodentemperatur mit einem Infrarotthermometer.
10. Messen Sie die Feuchtigkeit des Bodens mit einem Feuchtigkeitsmesser (2 Stifte).
 - a. <10 % Feuchtigkeit ist zum Beschichten geeignet.
11. Messen Sie den Taupunkt mit einem Taupunktmessgerät.
 - a. Damit messen Sie die Kontakttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur.
 - b. Die Bodentemperatur sollte 3 Grad über dem Taupunkt liegen. Um Kondensation zu vermeiden.

Auftragen der Beschichtung

1. Mischzone mit Abdeck- oder Baufolie abgrenzen.
2. Tragen Sie beim Mischen Nitrilhandschuhe, Schutzbrille und ggf. eine Gasmasken der Produkte.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kleidung keine Bestandteile aufnehmen kann, um mögliche Verbrennungen zu vermeiden.
4. Offene Dose 6309847 MS Broilercoating Basic A, 20 kg (Komponente a) und 6309848 MS Broilercoating Basic B (Komponente b).

5. Die B-Komponente in die A-Komponentendose geben. Die A-Komponente mit der B-Komponente mindestens 2 Minuten lang vermischen, bis eine homogene Masse entsteht. Dies geschieht mit einer langsam laufenden Bohrmaschine mit Rührwerk.
6. Zuerst die Wand bzw. die stehende Wand mit einer Beschichtung versehen. Mindestens 30 cm hoch.
7. Verteilen Sie die Mischung nach und nach mit einer Epoxid-Farbrolle, einem Pinsel oder einer Kelle auf der Oberfläche
8. Das 6309849 MS Broilercoating Basic, 60 kg kann nach dem Mischen bei einer Temperatur zwischen 15 - 25°C bis zu 25 - 30 Minuten verarbeitet werden.
9. Der Verbrauch für einen Boden beträgt durchschnittlich 0,80 kg/m², abhängig vom Untergrund
10. Nach der Anwendung das Werkzeug entsorgen oder mit Wasser reinigen.
11. Nicht verbrauchtes Produkt in der Dose aushärten lassen und zu einer Sammelstelle für kleine chemische Abfälle bringen.
12. *Die Trocknungszeit der Beschichtung hängt von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % und einer Temperatur von 20 °C gelten folgende Richtwerte.*
13. Nach 24 Stunden steuerpflichtig.
14. Mechanisch belastbar nach 48 Stunden.
15. Nach 7 Tagen vollständig chemisch ausgehärtet.

Nach Gebrauch

- Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser oder entsorgen Sie sie..
- Nicht verbrauchte Produkte im Gebinde aushärten lassen und zu einer Sammelstelle für Sondermüll bringen.

Lagerung

- 12 Monate haltbar in der ungeöffneten Originalverpackung.
- Trocken bei stabiler Temperatur von 15–25 °C lagern.
- Dunkel und frostfrei aufbewahren.

Plan étape par étape pour l'application du revêtement MS

Broiler Basic

Préparation de l'écurie

1. Faire de grandes entailles (à partir de 1,5 cm) dans le sol en béton à l'aide d'une scie à béton diamantée. De manière à ce qu'ils ne puissent plus se fissurer.
2. Nettoyez la surface en éliminant toute la saleté et la graisse du sol.
3. Lors du nettoyage de l'étable, nettoyez les joints et les fissures au jet d'eau (pour une meilleure adhérence).
4. Sablage du substrat. Possiblement en collaboration avec notre partenaire Straalbedrijf Arts. (www.artsstraalbedrijf.nl)
5. Dépoussiérez le sol en utilisant un souffleur de feuilles pour éliminer la poussière et les boules de rayonnement.
6. Remplissez les grands trous et les fissures jusqu'à un maximum de 1 cm au-dessus du bord de la surface du sol avec Réparation de sol Soudal pur ou MS Gel Repair.
7. La température du sol doit être de +15 degrés à tous les endroits de l'étable.
 - a. Le sol doit être complètement sec.
 - b. Plus le sol est chaud, plus le revêtement durcit. Cela augmente la résistance du revêtement pour de bon.
 - c. Retirez à temps les flaques d'eau éventuellement présentes et laissez-les sécher pendant au moins une journée.
8. Préchauffez l'écurie 24 à 48 heures à l'avance. Évitez le jour même, en raison du risque de condensation sur le revêtement époxy.
9. Mesurez la température du sol avec un thermomètre infrarouge.
10. Mesurer l'humidité du sol à l'aide d'un humidimètre (2 pointes).
 - a. <10 % d'humidité est acceptable pour le revêtement.
11. Mesurez la rosée à l'aide d'un appareil de mesure du point de rosée.
 - a. Vous l'utilisez pour mesurer la température de contact, l'humidité et la température de l'air.
 - b. La température du sol doit être supérieure de 3 degrés au point de rosée. Pour éviter la condensation, il faut l'éviter.

Application du revêtement

1. Délimitez la zone de mélange avec un revêtement ou un film de construction.
2. Portez des gants en nitrile, des lunettes de sécurité et éventuellement un masque à gaz lors du mélange des produits.
3. Assurez-vous que vos vêtements ne peuvent absorber aucun composant pour éviter d'éventuelles brûlures.
4. Boîte ouverte 6309847 MS Broilercoating Basic A, 20 kg (composant a) et 6309848 MS Broilercoating Basic B (composant b).

5. Versez le composant B dans le récipient contenant le composant A. Mélangez les composants A et B pendant au moins 2 minutes jusqu'à obtenir un mélange homogène. Pour ce faire, utilisez une perceuse à rotation lente équipée d'un malaxeur.
6. Appliquez d'abord le revêtement sur le mur ou la cloison verticale, sur une hauteur d'au moins 30 cm.
7. Étalez progressivement le mélange sur la surface à l'aide d'un rouleau à peinture époxy, d'un pinceau ou d'une truelle
8. Le 6309849 MS Broilercoating Basic, 60 kg peut être traité jusqu'à 25 à 30 minutes après le mélange à une température comprise entre 15 et 25 °C.
9. La consommation pour un sol est en moyenne de 0,80 kg/m², selon le support
10. Après application, jetez l'outil ou nettoyez-le à l'eau.
11. Laissez durcir le produit non utilisé dans la boîte et apportez-le à un point de collecte pour petits déchets chimiques.
12. *Le temps de séchage du revêtement dépend de l'humidité relative et de la température. À une humidité relative de 65 % et une température de 20 °C, les normes suivantes s'appliquent.*
13. Taxable après 24 heures.
14. Chargeable mécaniquement après 48 heures.
15. Entièrement durci chimiquement après 7 jours.

Après utilisation

- Nettoyez ou jetez les outils avec de l'eau.
- Laissez durcir le produit inutilisé dans le contenant et apportez-le à un point de collecte pour déchets chimiques.

Stockage

- Conservation 12 mois dans son emballage d'origine fermé.
- À conserver au sec entre 15–25 °C avec une température stable.
- À l'abri de la lumière et du gel.

Plan paso a paso para la aplicación del recubrimiento MS Broiler Basic

Preparación del establo

1. Realice grandes cortes (a partir de 1,5 cm) en el suelo de hormigón en su totalidad con una sierra de diamante para hormigón. Para que no puedan agrietarse más.
2. Limpie la superficie eliminando toda la suciedad y grasa del piso.
3. Cuando limpie el granero, lave con manguera las juntas y grietas en su totalidad (para conseguir una mejor adherencia).
4. Limpieza del sustrato. Posiblemente en colaboración con nuestro socio Straalbedrijf Arts. (www.artsstraalbedrijf.nl)
5. Limpie el piso con polvo utilizando un soplador de hojas para eliminar el polvo y las bolas de radiación.
6. Rellene los agujeros y grietas grandes hasta un máximo de 1 cm por encima del borde de la superficie del suelo con Reparación de suelos con Soudal pur o MS Gel Repair.
7. La temperatura del suelo debe ser de +15 grados en todos los lugares del establo.
 - a. El piso debe estar completamente seco.
 - b. Cuanto más caliente esté el suelo, mejor se endurece el revestimiento. Esto aumenta la resistencia del recubrimiento para bien.
 - c. Retire a tiempo los charcos que puedan formarse y déjelos secar durante al menos un día.
8. Caliente el establo con 24 a 48 horas de antelación. No el mismo día del evento debido a la posible condensación en el recubrimiento epóxico.
9. Mida la temperatura del suelo con un termómetro infrarrojo.
10. Mida la humedad del suelo con un medidor de humedad (2 clavijas).
 - a. <10% de humedad está bien para recubrir.
11. Mida el rocío utilizando un medidor de punto de rocío.
 - a. Esto se utiliza para medir la temperatura de contacto, la humedad y la temperatura del aire.
 - b. La temperatura del suelo debe ser 3 grados superior al punto de rocío para evitar la condensación.

Aplicación del recubrimiento

1. Marque la zona de mezcla con una cubierta o papel de aluminio.
2. Use guantes de nitrilo, gafas de seguridad y posiblemente una máscara de gas al mezclar. de los productos.
3. Asegúrese de que su ropa no pueda absorber ningún componente para evitar posibles quemaduras.
4. Lata abierta 6309847 MS Broilercoating Basic A, 20 kg (componente a) y 6309848 MS Broilercoating Basic B (componente b).

5. Vierta el componente B en el recipiente del componente A. Mezcle el componente A con el componente B durante al menos 2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Esto se hace con un taladro de baja velocidad con mezclador.
6. Primero aplique el revestimiento a la pared o al muro vertical. Al menos 30 cm de altura.
7. Extiende gradualmente la mezcla sobre la superficie con un rodillo de pintura epoxi, una brocha o una llana.
8. El 6309849 MS Broilercoating Basic, 60 kg se puede procesar hasta 25 - 30 minutos después de la mezcla a una temperatura entre 15 - 25 °C.
9. El consumo medio para un suelo es de 0,80 kg/m², dependiendo del soporte.
10. Después de la aplicación, deseche la herramienta o límpiela con agua.
11. Deje que el producto no utilizado se endurezca en el envase y llévelo a un punto de recogida de pequeños residuos químicos.
12. *El tiempo de secado del recubrimiento depende de la humedad relativa y la temperatura. Con una humedad relativa del 65 % y una temperatura de 20 °C, se aplican las siguientes normas.*
13. Imponible después de 24 horas.
14. Cargable mecánicamente después de 48 horas.
15. Totalmente curado químicamente después de 7 días.

Después del uso

- Desechar o limpiar las herramientas con agua.
- Dejar endurecer el producto no utilizado en el recipiente y llevarlo a un punto de recogida de residuos químicos.

Almacenamiento

- Caducidad mínima 12 meses en su envase original cerrado.
- Guardar en un lugar seco, a una temperatura entre 15-25°C, con una temperatura estable.
- Mantenerse en un lugar oscuro y libre de heladas.

Piano passo passo per l'applicazione del rivestimento MS Broiler Basic

Preparazione della stalla

1. Con una sega diamantata per calcestruzzo, praticare nel pavimento in calcestruzzo tagli di grandi dimensioni (a partire da 1,5 cm). In modo che non possano creparsi ulteriormente.
2. Pulire la superficie rimuovendo tutto lo sporco e il grasso dal pavimento.
3. Quando si pulisce il fienile, pulire con il tubo le giunzioni e le fessure nella loro interezza (per ottenere una migliore adesione).
4. Sabbiatura del substrato. Eventualmente in collaborazione con il nostro partner Straalbedrijf Arts (www.artsstraalbedrijf.nl)
5. Rendere il pavimento privo di polvere utilizzando un soffiatore per foglie per rimuovere polvere e particelle di radiazioni.
6. Riempire grandi buchi e crepe fino ad un massimo di 1 cm sopra il bordo della superficie del pavimento con Riparazione pavimenti con Soudal pur o MS Gel Repair.
7. La temperatura del pavimento deve essere di +15 gradi in tutti i punti della stalla.
 - a. Il pavimento deve essere completamente asciutto.
 - b. Più caldo è il pavimento, meglio si indurisce il rivestimento. Ciò aumenta la resistenza del rivestimento definitivo.
 - c. Rimuovere tempestivamente eventuali pozzanghere e lasciarle asciugare per almeno un giorno.
8. Riscaldare la stalla con 24-48 ore di anticipo. Non il giorno stesso a causa della possibile formazione di condensa sul rivestimento epossidico.
9. Misurare la temperatura del pavimento con un termometro a infrarossi.
10. Misurare l'umidità del pavimento con un misuratore di umidità (2 pin).
 - a. Un'umidità <10% è accettabile per il rivestimento.
11. Misurare la rugiada utilizzando un misuratore del punto di rugiada.
 - a. Si utilizza per misurare la temperatura di contatto, l'umidità e la temperatura dell'aria.
 - b. La temperatura del pavimento dovrebbe essere di 3 gradi superiore al punto di rugiada. Per evitare la condensa.

Applicazione del rivestimento

1. Delimitare la zona di miscelazione con un coperchio o un foglio di alluminio da costruzione.
2. Indossare guanti in nitrile, occhiali di sicurezza ed eventualmente una maschera antigas durante la miscelazione dei prodotti.
3. Assicurarsi che i vestiti non possano assorbire alcun componente per evitare possibili ustioni.
4. Stagno aperto 6309847 MS Broilercoating Basic A, 20 kg (componente a) e 6309848 MS Broilercoating Basic B (componente b).
5. Versare il componente B nella tanica del componente A. Mescolare il componente A con il componente B per almeno 2 minuti fino a ottenere una miscela omogenea. Utilizzare un trapano a rotazione lenta con miscelatore.

6. Applicare prima il rivestimento sulla parete o sul muro verticale. Almeno 30 cm di altezza.
7. Distribuire gradualmente la miscela sulla superficie con un rullo per vernice epossidica, un pennello o una cazzuola
8. Il prodotto 6309849 MS Broilercoating Basic da 60 kg può essere lavorato fino a 25 - 30 minuti dopo la miscelazione a una temperatura compresa tra 15 e 25 °C.
9. Il consumo per un pavimento è in media di 0,80 kg/m², a seconda del supporto
10. Dopo l'applicazione, gettare via lo strumento o pulirlo con acqua.
11. Lasciare indurire il prodotto non utilizzato nel barattolo e portarlo presso un punto di raccolta per piccoli rifiuti chimici.
12. *Il tempo di essiccazione del rivestimento dipende dall'umidità relativa e dalla temperatura. Con un'umidità relativa del 65% e una temperatura di 20 °C, si applicano le seguenti norme.*
13. Imponibile dopo 24 ore.
14. Caricabile meccanicamente dopo 48 ore.
15. Completamente indurito chimicamente dopo 7 giorni.

Dopo l'uso

- Pulire gli attrezzi con acqua o smaltirli nei rifiuti.
- Lasciare indurire il prodotto non utilizzato nel contenitore e portarlo a un centro di raccolta per rifiuti chimici.

Conservazione

- Conservabile per 12 mesi nella confezione originale chiusa.
- Conservare in luogo asciutto, a una temperatura tra 15-25°C, con temperatura stabile.
- Conservare in un luogo buio e privo di gelo.

Trin-for-trin plan for påføring af MS Broiler coating Basic

Forberedelse af stal

1. Skær store snit (fra 1,5 cm) i betongulvet i deres helhed med en diamantbetonsav. Så de ikke kan revne yderligere.
2. Rengør overfladen ved at fjerne alt snavs og fedt fra gulvet.
3. Når du rengør stalden, skal du spule fuger og revner helt ud (for at få bedre vedhæftning).
4. Blæsning af underlag. Eventuelt i samarbejde med vores partner Straalbedrijf Arts (www.artsstraalbedrijf.nl)
5. Gør gulvet støvfrit ved at bruge en løvblæser til at fjerne støv og strålingskugler.
6. Fyld store huller og revner op til maks. 1 cm over kanten af gulvfladen med Soudal pur eller MS Gel Repair golvreparation.
7. Gulvtemperaturen skal være +15 grader alle steder i stalden.
 - a. Gulvet skal være helt tørt.
 - b. Jo varmere gulvet er, jo bedre hærder belægningen. Dette øger styrken af belægning til gode.
 - c. Fjern eventuelle vandpytter i god tid og lad dem tørre i mindst et døgn.
8. Varm stalden op 24 til 48 timer i forvejen. Ikke på selve dagen på grund af mulig kondens på epoxybelægningen.
9. Mål golvtemperaturen med et infrarødt termometer.
10. Mål golvets fugtighed med en fugtighedsmåler (2 stifter).
 - a. <10% fugt er okay at belægge.
11. Mål duggen med en dugpunktsmåler.
 - a. Dette bruger du til at måle kontakttemperatur, luftfugtighed og lufttemperatur.
 - b. Gulvtemperaturen skal være 3 grader over dugpunktet. For at forhindre kondens at undgå.

Påføring af coating

1. Afmærk blandezonen med låg eller konstruktionsfolie.
2. Bær nitrilhandsker, sikkerhedsbriller og eventuelt gasmaske ved blanding af produkterne.
3. Sørg for, at dit tøj ikke kan absorbere nogen komponent for at forhindre mulige forbrændinger.
4. Åben dåse 6309847 MS Broilercoating Basic A, 20 kg (komponent a) og 6309848 MS Broilercoating Basic B (komponent b).
5. Hæld B-komponenten i A-komponentdåsen. Bland A-komponenten med B-komponenten i mindst 2 minutter, indtil der opnås en homogen blanding. Dette gøres med et langsomt drejende bor med blander.
6. Påfør først belægning på væggen eller den opretstående væg. Mindst 30 cm høj.
7. Spred blandingen gradvist ud over overfladen med en epoxy malerrulle, pensel eller spartel
8. 6309849 MS Broilercoating Basic, 60 kg kan behandles i op til 25 - 30 minutter efter blanding ved en temperatur mellem 15 - 25°C.

9. Forbruget for et gulv er i gennemsnit 0,80 kg/m², afhængig af underlaget
10. Efter påføring skal du kassere værktøjet eller rengøre det med vand.
11. Lad ubrugt produkt stivne i dåsen og aflever det til et indsamlingssted for mindre kemisk affald.
12. *Tørretiden for belægningen afhænger af den relative luftfugtighed og temperaturen. Ved en relativ luftfugtighed på 65% og en temperatur på 20°C gælder følgende standarder.*
13. Skattepligtig efter 24 timer.
14. Mekanisk belastbar efter 48 timer.
15. Fuldstændig kemisk hærdet efter 7 dage.

Efter brug

- Bortskaf eller rengør værktøjet med vand.
- Lad ubrugte produkter hærde i spanden, og aflever dem på et indsamlingssted for farligt affald.

Opbevaring

- Holdbar i 12 måneder i en lukket originalemballage.
- Opbevares tørt ved en temperatur mellem 15-25°C. Sørg for en stabil temperatur.
- Opbevares mørkt og frostfrit.